



- NOTAS:
- Não é necessário pintar o muro frontal;
 - Todas as paredes do colegio são de saibro, será necessário fazer reparos em algumas partes;
 - A biblioteca, tem danos de infiltração no forro de madeira, e algumas goterias;
 - Sala 01 - tem alguns pisos de ardósia danificados, e algumas partes do forro;
 - Sala 02- tem pisos estufados e afundados, danos de infiltração provenientes de um vazamento na caixa d'agua;
 - Os banheiros 1 e 2, ja se encontram sem forro, colocar forro de pvc;
 - A circulação entre os banheiros tem o forro de madeira muito danificado, se possivel tambem substituir por pvc;
 - Substituir a porta de madeira nessa circulação como indicado;
 - Sala 03 - tem uma parede toda descada, será necessário trocar o reboco, aproximadamente 4 metros x 1m
 - Sala 04 - apenas pintura
 - Sala 05 - apenas pintura
 - Banheiro 3 - muitos danos de infiltração, substituir reboco na parte baixa das paredes e pintar
 - Refeitório - apenas pintura
 - Depósito - substituir 2 caixas d'agua de 1000litros, danos de infiltração no teto e paredes
 - Sala 06 - remover ardósia da parede, substituir reboco, danos de infiltração no teto.
 - Cozinha - danos de infiltração no teto
- Depósito, sala 06, cozinha - Laje de concreto com cobertura de amianto ou galvanizada, precisa de manutenção

AREA TOTAL CONSTRUIDA: 431,83m²

1 PLANTA BAIXA
Escala 1:75



PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT				
CONTEÚDO REFORMA DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR				
LOCAL	ÁREA	DATA	ARQUIVO	FOLHA
DISTRITO DE FORMOSO	431,83 m ²	07/05/2024	SDUM24_1REV00 .DWG	ARQ - 01/01
ESCALA INDICADA			REVISÃO 00	
RESP. TÉCNICO:	 PEDRO GIOVANNI VIEIRA VIDAL CREA-MG: 59.552/D		RESP. PREFEITURA: CARLOS ROBERTO AZEVEDO PREFEITO MUNICIPAL	